


# INNEN-SCHNELLMESSTASTER

## *CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT*



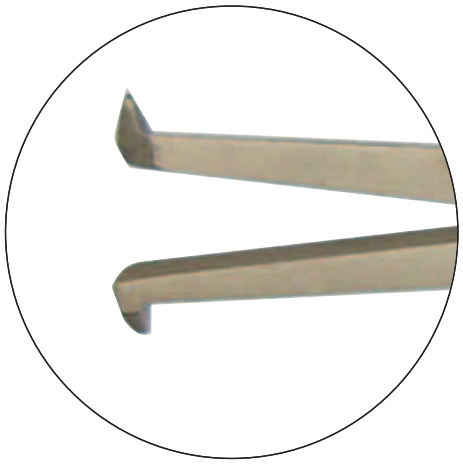

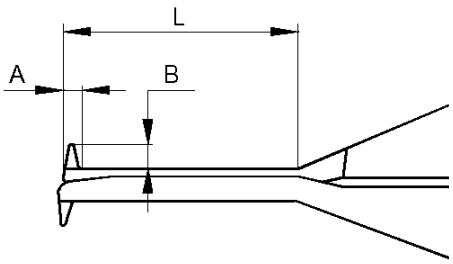

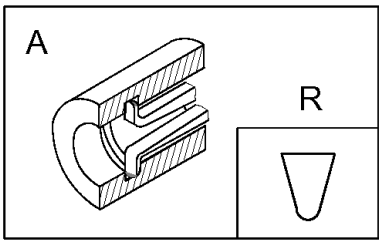

- zum schnellen Messen von Bohrungen, Nuten usw.
- mit Rundspitzen
- im Behältnis/Kasten

- *for measuring bores, internal groove etc.*
- *with round contact point*
- *in case/box*

- • mit Uhranzeige, Ablesung 0,01 mm
- • *with dial indicator, reading 0.01 mm*

| Art.-Nr. *Item no.* | Messbereich *Range mm* | Genauigkeit *Accuracy mm* | Messspitze *Meas. Tips mm* | L *mm* | A *mm* | B *mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **209.011** | 5 - 15 | ± 0,02 | R 0,3 | 20 | 1,0 | 1,5 |
| **209.021** | 5 - 25 | ± 0,03 | R 0,3 | 35 | 1,0 | 1,5 |
| **209.032** | 10 - 30 | ± 0,03 | R 0,5 | 55 | 2,5 | 3,5 |
| **209.033** | 20 - 40 | ± 0,03 | R 0,5 | 80 | 3,0 | 6,5 |
| **209.034** | 30 - 50 | ± 0,03 | R 0,5 | 80 | 3,0 | 8,5 |
| **209.035** | 40 - 60 | ± 0,03 | R 0,5 | 80 | 3,0 | 8,5 |

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!